
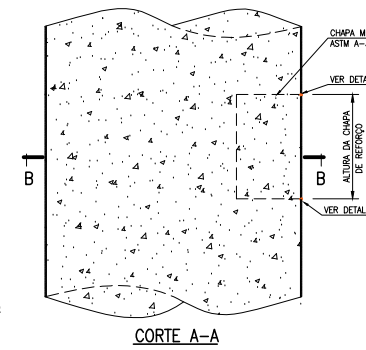


DETALHE DA CHAPA DE REFORÇO (CALANDRADA)
(EM CASO DE ROMPIMENTO DA CAMISA)

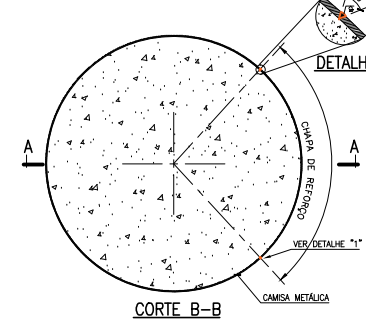

- LEGENDA**
- - ESTACAS NÃO INSPECIONADAS
 - - ESTACAS INSPECIONADAS
 - ▨ - CINTA METÁLICA, 100mm DE LARGURA, BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
 - ▨ - CORROSÃO ALVEOLAR GENERALIZADA - ALVEÓLOS QUE APRESENTAM DIÂMETRO MENOR QUE 4mm OU PERDA DE ESPESURA DE ATÉ 10% DA ESPESURA NOMINAL
 - ▨ - CORROSÃO ALVEOLAR GENERALIZADA - ALVEÓLOS QUE APRESENTAM DIÂMETRO COM VALOR COMPREENDIDO ENTRE 4mm E 10mm OU PERDA DE ESPESURA MAIOR DO QUE 10% E MENOR DO QUE 50% DA ESPESURA NOMINAL
 - ▨ - CORROSÃO ALVEOLAR GENERALIZADA - SEVERA
 - ▨ - CORROSÃO ALVEOLAR GENERALIZADA - SEVERA COM ROMPIMENTO DE CAMISA
 - - CORROSÃO ALVEOLAR DISPERSA - ALVEÓLOS QUE APRESENTAM DIÂMETRO MENOR QUE 4mm OU PERDA DE ESPESURA DE ATÉ 10% DA ESPESURA NOMINAL
 - - CORROSÃO ALVEOLAR DISPERSA - ALVEÓLOS QUE APRESENTAM DIÂMETRO COM VALOR COMPREENDIDO ENTRE 4mm E 10mm OU PERDA DE ESPESURA MAIOR DO QUE 10% E MENOR DO QUE 50% DA ESPESURA NOMINAL
 - - CORROSÃO ALVEOLAR DISPERSA - SEVERA

- NOTAS:**
- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 - OS PROCEDIMENTOS DEVERÃO ATENDER AO ESPECIFICADO NOS SEGUINTES DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:
 - RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO SUBMARIÑA DA A.S.S.J. (OUT/2016)
 - BNA/59.615/218.293/01/11 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO
 - BNA/59.615/218.293/02/11 RELATÓRIO TÉCNICO
 - ET-801-805-0001 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - METODOLOGIA DE RECUPERAÇÃO DOS BERÇOS
 - RL-801-803-0006 - RELATÓRIO TÉCNICO - CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS DO BERÇO 103.
 - VER EM CONJUNTO COM O DES. DE-801-803-0005.

1	E	13/06/17	KST	FCR	MAI	PARA CONSTRUÇÃO
0	B	15/05/17	KST	FCR	MAI	PARA APROVAÇÃO
REV. TIPO DE EMPL. DATA ELABORADO POR VERIFICADO POR VALIDADO POR ORÇAMENTO DA REVISÃO						
(01) PRELIMINAR (02) PARA APROVAÇÃO (03) PARA NOTIFICAÇÃO (04) PARA COTAÇÃO (05) APROVADO PARA CONSTRUÇÃO (06) COMO COMPROVADO (07) COMO CONTRIBUÍDO (08) CANCELADO						



TÍTULO:
PROJETO EXECUTIVO - BERÇO 103
RECUPERAÇÃO DAS ESTACAS
ELEVADOES

FL. 2/2

NP 104MP 2017.14-05-SCE-1203-0004 DATA MAQ/17 REVISÃO 00

BERÇO 103

RESP. TÉCNICO: RODRIGO MEIRELLES SIGAUD - CREA: 158710787

CONSTATADA: PLANALVE S/A

ESCALA: INDICADA

NP PLANAVE: 1.16.137-05/01/00 - DE-801-803-0006-A

01/01